



Comune di VARESE


DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 14 comma 8 del REGOLAMENTO REGIONALE N. 7/2018

tavola: 2-f 

Carta delle problematiche idrauliche

Redatto da:  
Hattusas s.r.l.  
Dott. Geol. Andrea Gritti  
Dott. Geol. Fabio Massimo Plebani

maggio-2024

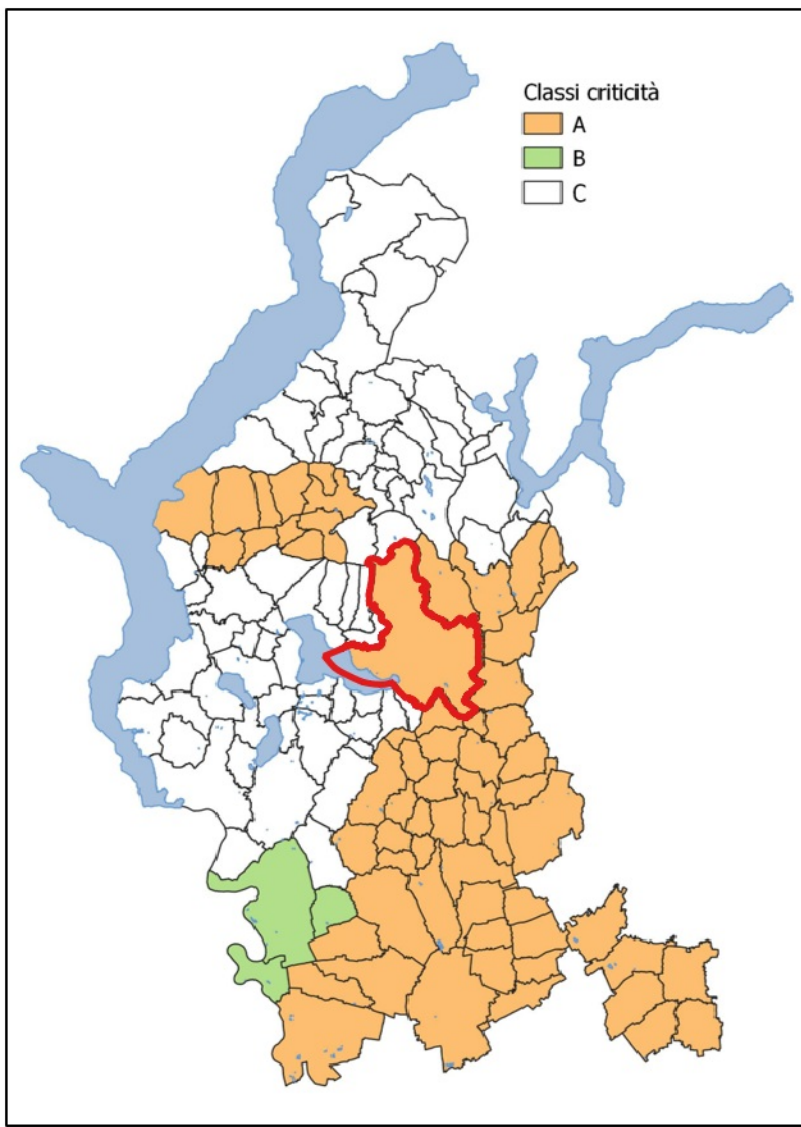

- Reticolo idrico unificato

Reticolo idrico principale

Reticolo idrico minore
- Reticolo di drenaggio urbano

Tratti

bianca

nera

mista

non conosciuto

altro

Nodi

Problematiche (lineari)

Problematiche (puntuali)
- Elementi vulnerabili

Aree e edifici scolastici

Ospedali e strutture sanitarie

Centri di pubblica amministrazione

Centri di protezione civile

Altre aree e edifici di aggregazione

Beni ambientali e architettonici

Impianti e servizi produttivi strategici

Attività potenzialmente inquinanti
- Perimetrazioni esondative PAI

Esondazione: Area a pericolosità molto elevata - Ee

Esondazione: Area a pericolosità elevata - Eb

Esondazione: Area a pericolosità moderata - Em

Esondazione: zona I

Area di conoide attiva non protetta - Ca

Area di conoide attiva non parzialmente protetta - Cp

Area di conoide attiva completamente protetta - Cn
- Fasce Fluviali P.A.I.

Limite Fascia A

Limite Fascia B

Limite Fascia C
- Perimetrazioni esondative PCRA

Reticolo Principale - Area P3/H

Reticolo Principale - Area P2/M

Reticolo Principale - Area P1/L


Aree Costiere Lacuali - Area P3/H

Aree Costiere Lacuali - Area P2/M

Aree Costiere Lacuali - Area P1/L

Layer accessori

Confini comunali

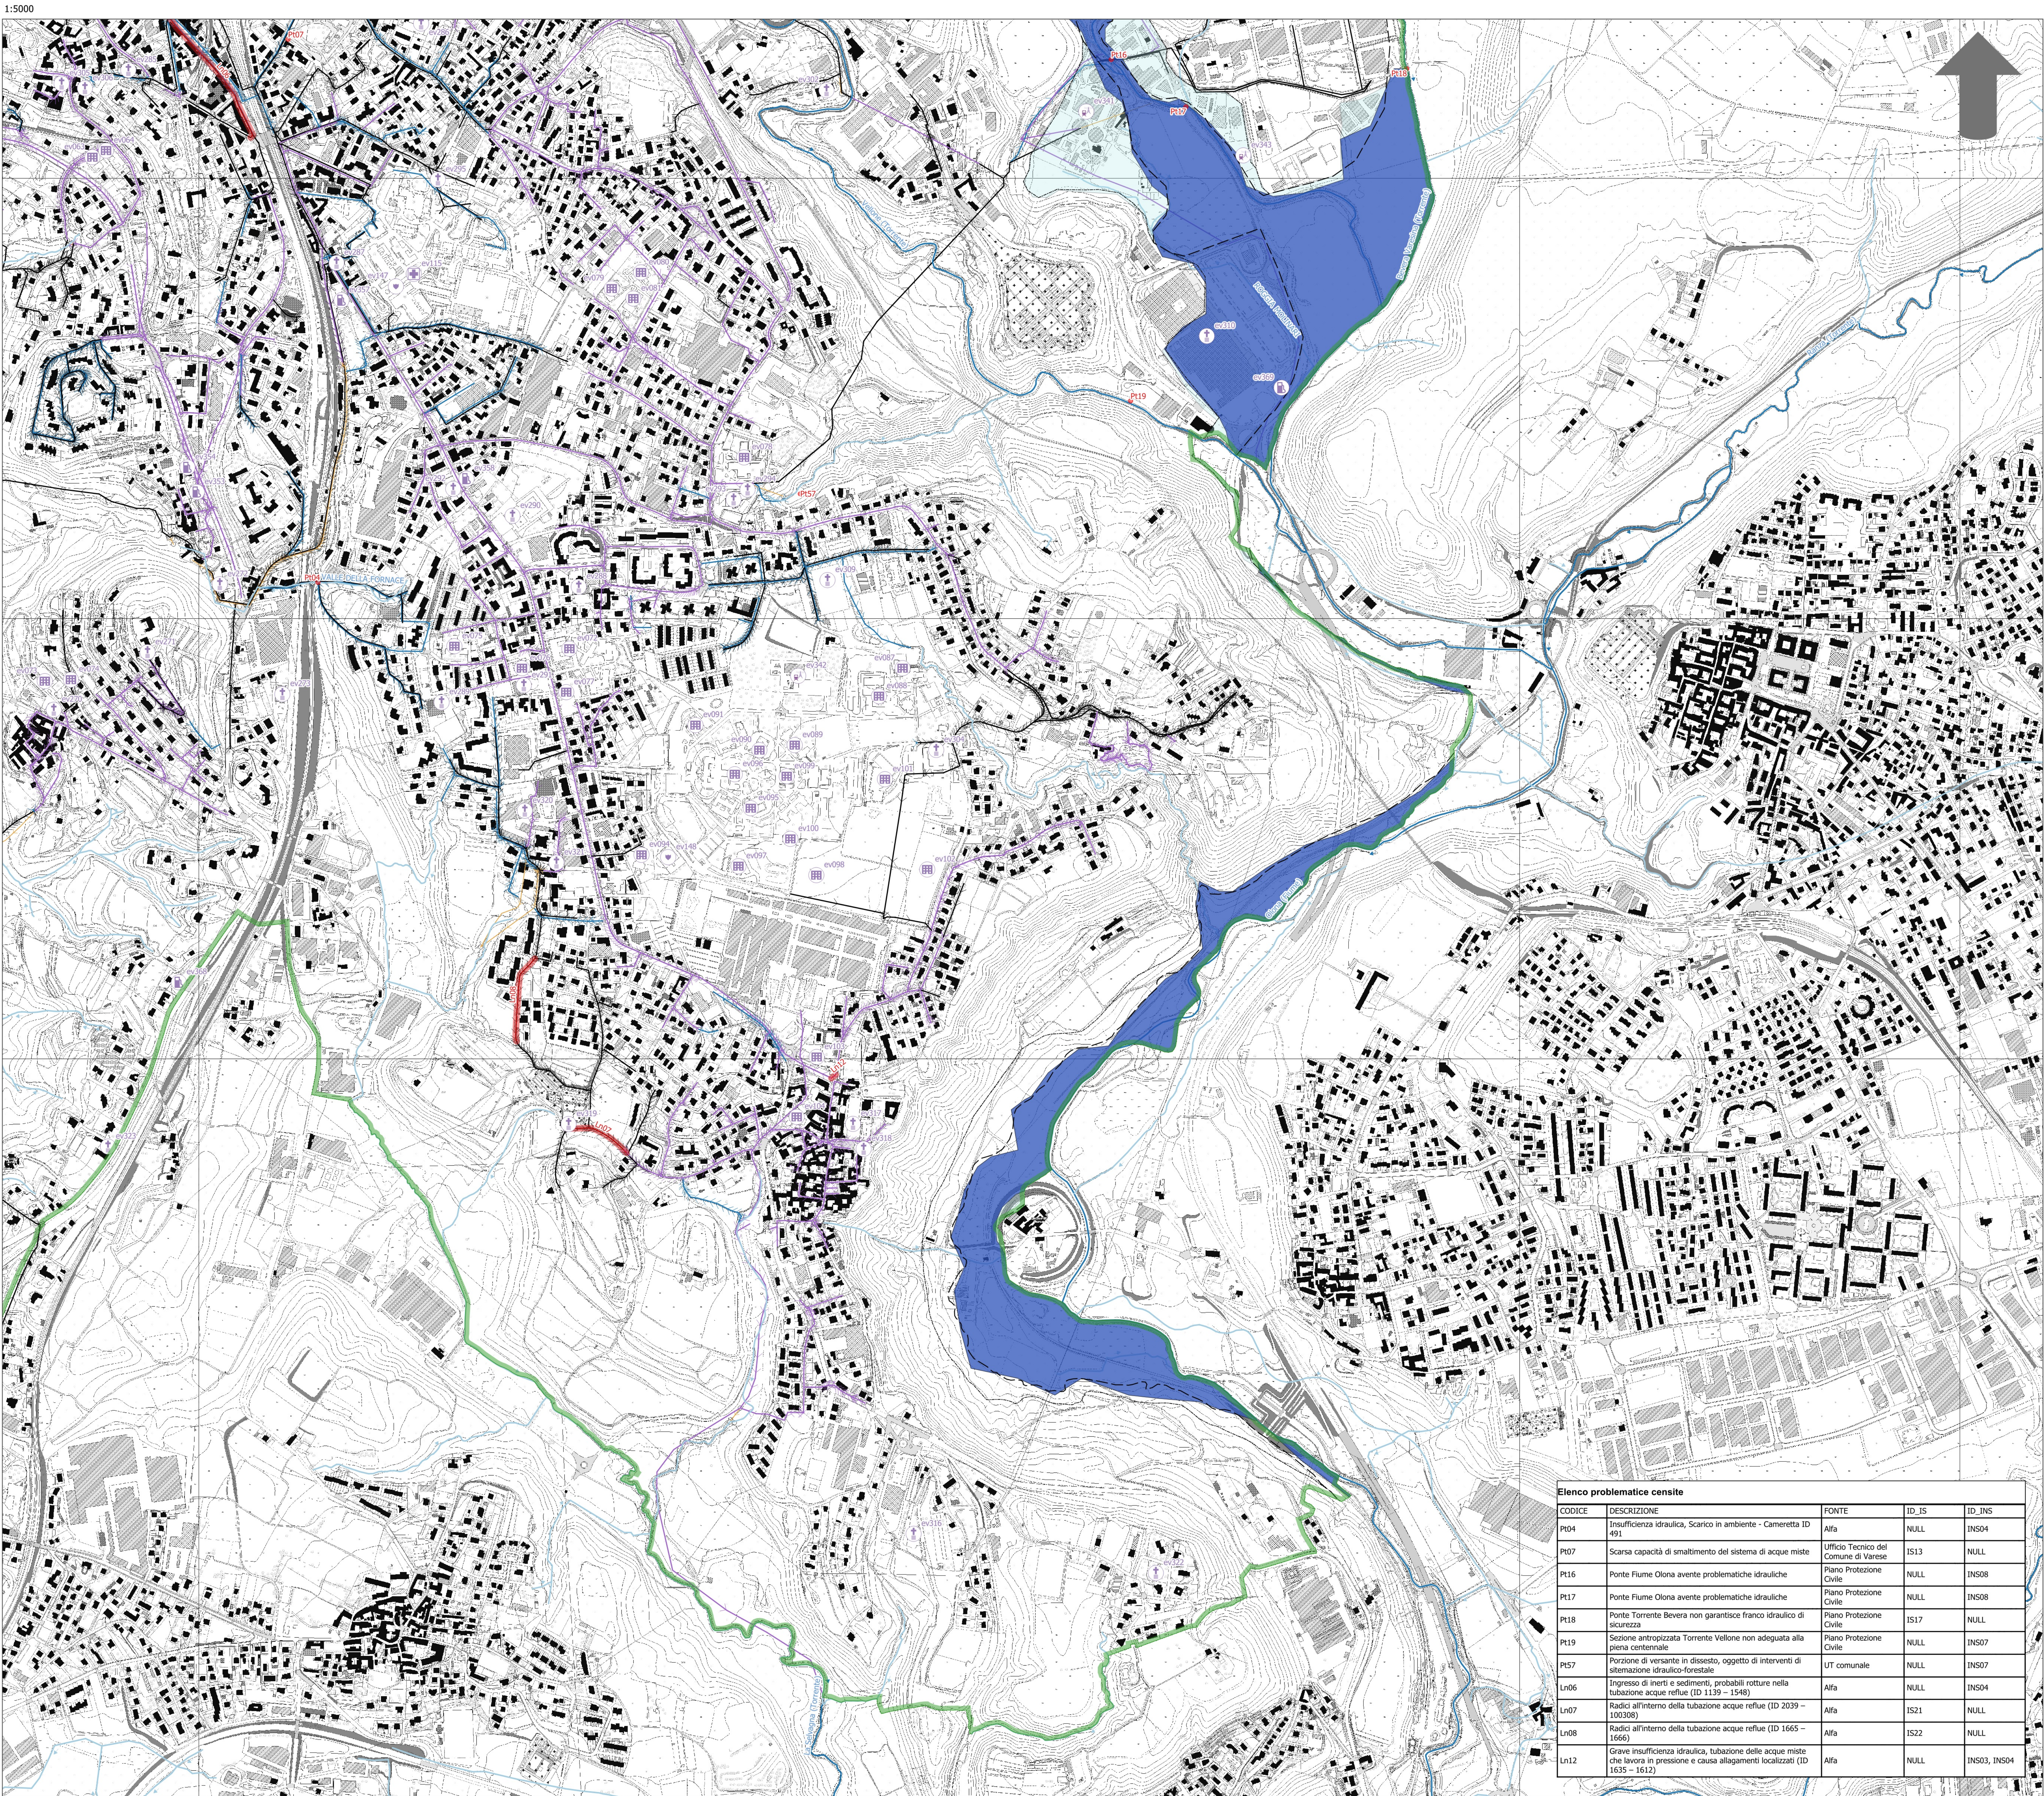

| Elenco problematiche censite |                                                                                                                                     |                                      |       |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|
| COOICE                       | DESCRIZIONE                                                                                                                         | SOURCE                               | ID_IS | ID_INS       |
| P04                          | Insufficienza idraulica, Scarico in ambiente - Cameretta ID 491                                                                     | Alfa                                 | NULL  | INS04        |
| P07                          | Scarsa capacità di smaltimento del sistema di acque miste                                                                           | Ufficio Tecnico del Comune di Varese | IS13  | NULL         |
| P16                          | Ponte Fiume Olona avente problematiche idrauliche                                                                                   | Piano Protezione Civile              | NULL  | INS08        |
| P17                          | Ponte Fiume Olona avente problematiche idrauliche                                                                                   | Piano Protezione Civile              | NULL  | INS08        |
| P18                          | Ponte Torrente Bevera non garantisce franco idraulico di sicurezza                                                                  | Piano Protezione Civile              | IS17  | NULL         |
| P19                          | Sezione antropizzata Torrente Vellone non adeguata alla piena centrale                                                              | Piano Protezione Civile              | NULL  | INS07        |
| P157                         | Porzione di versante in dissesto, oggetto di interventi di sistemazione idraulico-forestale                                         | UT comunale                          | NULL  | INS07        |
| Ln06                         | Ingresso di inerti e sedimenti, probabili rotture nella tubazione acque reflue (ID 1129 - 1548)                                     | Alfa                                 | NULL  | INS04        |
| Ln07                         | Radici all'interno della tubazione acque reflue (ID 2039 - 100308)                                                                  | Alfa                                 | IS21  | NULL         |
| Ln08                         | Radici all'interno della tubazione acque reflue (ID 1665 - 1666)                                                                    | Alfa                                 | IS22  | NULL         |
| Ln12                         | Grave insufficienza idraulica, tubazione delle acque miste che lavora in pressione e causa allagamenti localizzati (ID 1635 - 1612) | Alfa                                 | NULL  | INS03, INS04 |